


Consertos na Prática


CONSUL JANELEIRO

Sintoma: 4 Leds Piscando, não inicializa equipamento.

Defeito estava localizado no capacitor de poliéster da fonte, seu valor de referência é 2,2uF por 250V.

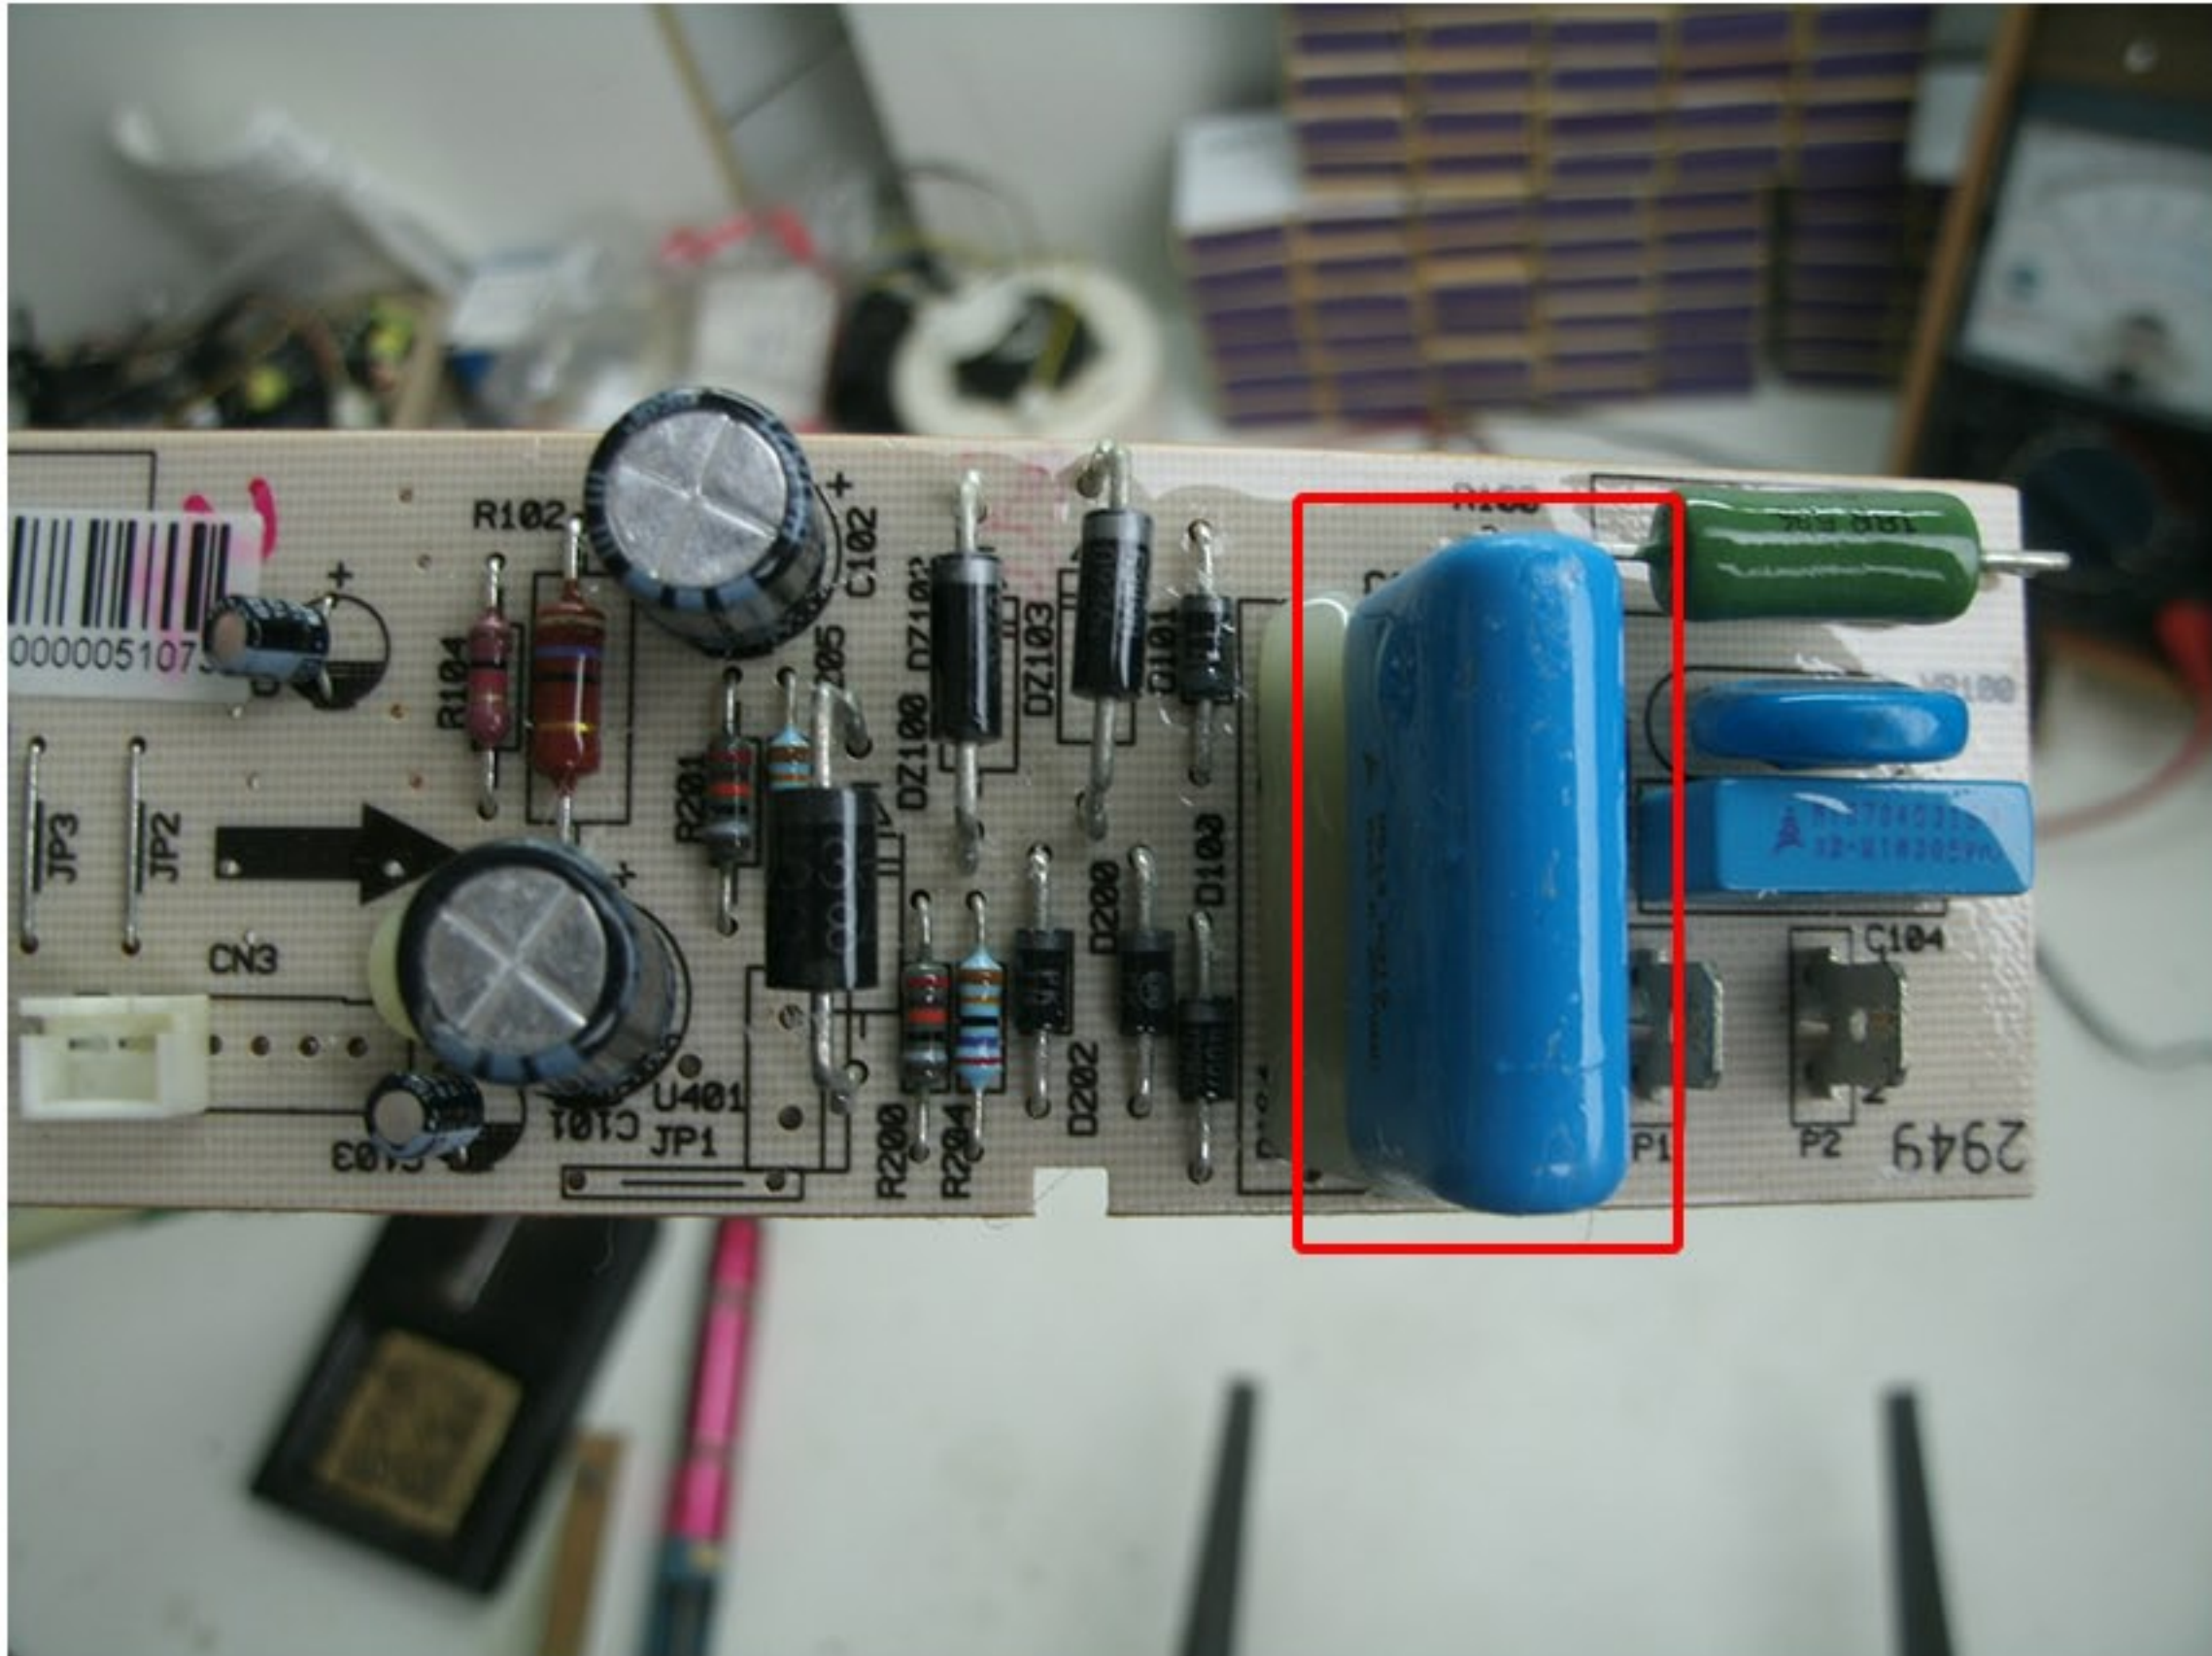

Caso o motor do swing não funcione, verifique este triac. É um T410-600T SMD

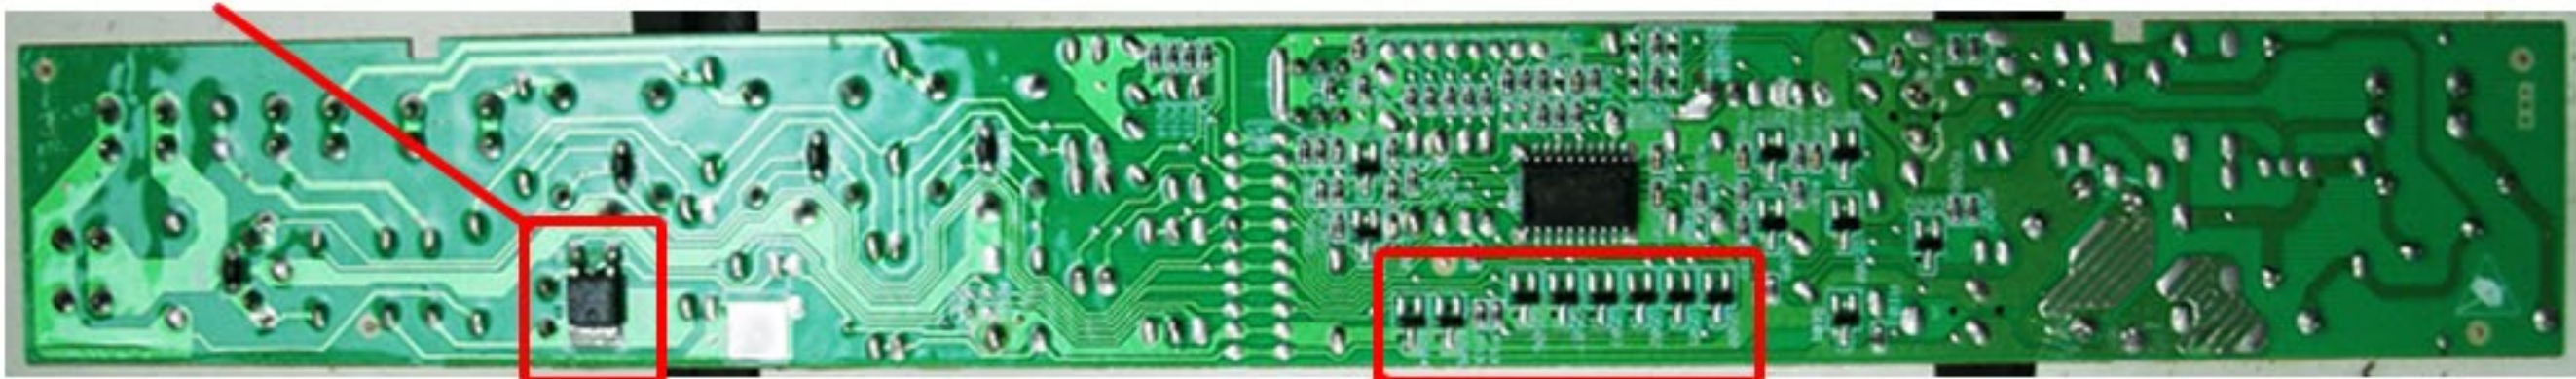

Esses transistores smd acionam os relês, portanto se algum relê não atracar, convém testar o transistor responsável por este relê. Para saber qual é, basta seguir a trilha.